

# RANCANG BANGUN SUMBU X PADA MESIN SOLDER TIMAH DENGAN KONTROL CNC

<sup>1</sup>Sigit Widiyanto, <sup>2</sup>Muhamad Hermawan

<sup>1</sup>Dosen STT Duta Bangsa, <sup>2</sup>Mahasiswa STT Duta Bangsa  
Program Studi Teknik Mesin, Sekolah Tinggi Teknologi Duta Bangsa  
Cikarang Utara, Bekasi 17530  
[widiyantosit997@gmail.com](mailto:widiyantosit997@gmail.com), [muhamadhermawan199@gmail.com](mailto:muhamadhermawan199@gmail.com).

## ABSTRAK

Perancangan ini bertujuan untuk mempermudah proses penyolderan otomatis, dengan menggunakan sistem teknik berbasis robotik otomasi CNC kecerdasan buatan. Perancangan mesin solder timah kontrol CNC dilakukan dengan menggunakan proses desain untuk menentukan dimensi mesin, melakukan perhitungan untuk menentukan bagian-bagian yang diperlukan oleh mesin, selanjutnya merakit perkabelan untuk memilih kebutuhan controller yang akan digunakan.

Prinsip cara kerja mesin ini diperuntukan pengerjaan penyolderan timah otomatis pada papan sirkuit cetak (PCB), menggunakan Solder Automatic 60 W dengan perangkat lunak Mach3 untuk kontrollernya dan menggunakan motor stepper nema 23 untuk menjalankan perputaran poros ulir bergerak maju atau mundurnya, pada nut screw terdapat blok housing untuk dipasangkan bracket lengan solder sehingga dapat dilakukan pengerjaan penyolderan secara otomatis. Material lead screw terbuat dari 304 stainless steel, nut screw terbuat dari brass, rel laci ukuran 300 mm berbahan dari cold rolled steel, landasan mesin terbuat dari aluminium alloy 6063-T5.

Luas area penyolderan maksimal 300 mm, suhu panas solder 480°C dengan daya 60 W, memilih menggunakan motor stepper nema 23 yang sesuai kebutuhan dengan hasil beban inersi  $J_L = 18,87 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$ , torsi efektif  $T_{rms} = 0,32 \text{ N.m}$ , maksimal momen torsi  $T_1 = 0,78 \text{ N.m}$ , kecepatan putaran  $n = 6000 \text{ r/min}$ , dan resolusi enkoder  $R = 200 \text{ (Pulses/Rotations)}$ .

**Kata Kunci:** Solder, CNC, Mach3, Motor Stepper

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemampuan manusia dalam berproduksi terus berkembang seiring dengan maraknya penggunaan mesin dalam dunia usaha, terutama disebabkan oleh revolusi komersial dan inovasi teknologi. Mesin dapat membantu mengotomasi teknik proses produksi, menghasilkan lebih banyak output dalam jangka waktu yang sama [1]. Namun, penggunaan peralatan yang efektif sangat penting untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan dalam industri yang menggunakan manipulasi dan otomasi. Otomasi telah mengalihkan tenaga kerja ke metode yang memerlukan kapasitas manusia untuk berpikir kritis. Oleh karena itu, pekerja harus bekerja dengan lebih mahir, dan tugas yang rumit dan berulang-ulang harus dilakukan oleh peralatan dan mesin [2].

Mesin solder timah dengan kontrol CNC adalah perangkat otomatis. Untuk menyelesaikan proses penyolderan dan prinsip pengoperasiannya sama dengan penggunaan fungsi gerakan robotik. Teknologi tinggi dan canggih dari robot berbasis sistem komputer dan kecerdasan buatan telah diambil alih untuk penyolderan otomatis papan sirkuit cetak (PCB). Meskipun teknik ini lebih efisien

dibandingkan penyolderan tradisional, perhitungannya yang rumit menyebabkan keterbatasan fleksibilitas dan meningkatkan biaya produksi untuk manufaktur skala kecil. Salah satu teknologi manufaktur yang paling populer saat ini adalah pengendalian numerik komputer (CNC).

### 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang di dapat yaitu:

1. Menentukan design mesin.
2. Menghitung dan menentukan pemilihan motor stepper.
3. Menentukan jenis – jenis material / komponen yang akan digunakan Mesin solder timah kontrol CNC.
4. Menghitung pergerakan axis gaya – gaya yang terjadi pada skup design.

### 1.3 Perumusan Masalah

Pembahasan ini mencakup rumusan masalah yang harus diselesaikan selama pengerjaan tugas akhir, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan dimensi dari mesin solder timah kontrol CNC yang telah dibuat.
2. Bagaimana sistem controller yang digunakan pada mesin solder timah kontrol CNC menggunakan perangkat lunak Mach3.
3. Bagaimana mengoperasikan cara kerja permesinan soldering dengan menggunakan mesin solder timah kontrol CNC agar berjalan baik.

### 1.4 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Area benda kerja mesin direncanakan hanya dapat digerakan maksimal sepanjang 300 mm.
2. Mesin yang digunakan adalah mesin solder timah kontrol CNC untuk pengerjaan PCB dan penyolderan lainnya yang sederhana.
3. Gerak sumbu digerakan oleh motor stepper nema 23 yang dihubungkan pada flexible shaft coupling ke sebuah nut lead screw sebagai penggerak proses mesin solder timah kontrol CNC.

## II. LANDASAN TEORI

### 2.1 Permesinan Computer Numerical Control (CNC)

Mesin Computer Numerical Control (CNC) adalah mesin perkakas otomatis yang memiliki program numerik yang dapat diprogram melalui komputer dan kemudian disimpan pada media penyimpanan. Mesin CNC terdiri dari beberapa sumbu gerak, dengan motor yang menggerakkan setiap sumbu. Mesin CNC dapat digunakan untuk bor, pemotong, atau pemahat. Industri manufaktur yang menghasilkan produk dengan tingkat ketelitian yang tinggi sering menggunakan mesin CNC. Oleh karena itu,

keakuratan dan kestabilan posisi alat kerja mesin CNC diperlukan selama proses pembentukan kontur [3]. Mesin CNC memiliki dua atau lebih arah gerakan alat yang dikenal sebagai sumbu atau axis. Sumbu dapat bergerak dalam dua cara yaitu, linear (sebagai garis lurus) atau melingkar. Sumbu linear biasanya bertuliskan X, Y, dan Z, sedangkan sumbu melingkar bertuliskan A, B, C.

## 2.2 Mesin Solder


Hampir setiap aspek produksi di berbagai industri membutuhkan proses penyambungan. Salah satunya adalah produksi yang dilakukan oleh industri hingga saat ini. Las titik adalah contoh dari berbagai jenis sambungan las yang digunakan di bidang elektronik dan otomotif. Dalam teknik pengelasan resistansi yang dikenal sebagai titik pengelasan, dua atau lebih plat logam diapit di antara dua elektroda logam dan arus kuat dialirkan melalui elektroda tembaga. Suhu di mana pelat logam di bawahnya bersentuhan dengan elektroda tembaga menjadi panas karena resistensi, sehingga mencapai suhu penyolderan, yang mengakibatkan peleburan kedua pelat[4].

## 2.3 Mekanik

Motor Stepper adalah jenis motor yang banyak dipakai untuk actuator, penggerak kaset piringan, dan lainnya. Motor stepper ini berbeda dengan jenis motor lainnya karena tidak memiliki komulatur, oleh karena itu biasanya hanya menggunakan terdiri dari kumparan yang disebut stator dan magnet di rotornya. Motor DC memiliki kemampuan mengatur posisinya dengan tepat pada posisi tertentu dan memiliki kemampuan berputar ke arah yang diinginkan dengan mengirimkan arus listrik dalam pola tertentu tergantung spesifikasinya, motor stepper memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Setiap motor stepper memiliki kemampuan untuk berputar dalam satuan sudut tertentu, seperti  $0,75^\circ$ ,  $0,9^\circ$ , dan  $1,8^\circ$ . Semakin kecil sudut per step, semakin presisi gerakannya. Motor stepper juga memiliki perbedaan jenis kumparan medan yaitu motor stepper bipolar dan unipolar.

## III. METODOLOGI PENELITIAN

Prosedur penelitian perancangan dan modifikasi prototype Mesin Solder Timah Kontrol CNC dapat dilihat dari diagram aliran berikut:

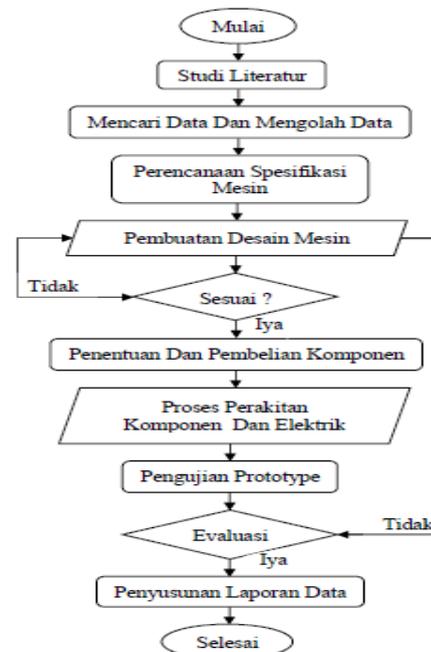

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian

Untuk menjadi mudah dalam menjelaskan penelitian yang dilakukan, metode yang digunakan dalam analisis atau penelitian harus disusun dengan baik. Oleh karena itu, metode simulasi digunakan untuk tugas akhir ini, yang dapat digambarkan dalam diagram alir di atas tersebut.

### 1. Studi Literatur

Kegiatan mencari dan mempelajari literatur tentang masalah mesin CNC, perencanaan wiring, kontrol, dan dimensi dari mesin CNC, serta perencanaan dan pemilihan elemen mesin, dalam proses perancangan mesin solder timah dengan kontrol CNC.

### 2. Mencari Data dan Mengolah Data

Sebelum memulai proses pengolahan data untuk perancangan mesin solder timah kontrol CNC, berikut beberapa hal yang harus diketahui:


- Tentukan desain mesin prototipe.
- Tentukan jenis material atau komponen yang akan digunakan pada perancangan mesin solder timah kontrol CNC.
- Hitung gaya pergerakan motor stepper yang akan digunakan pada skrup desain.

### 3. Perencanaan Spesifikasi Mesin

Untuk melakukan penelitian tentang perancangan dan modifikasi prototipe mesin solder timah kontrol CNC, ada beberapa hal yang perlu di ingat terlebih dahulu tentang perhitungan agar desain yang akan di buat sesuai dengan tujuan dan menghemat waktu.

### 4. Pembuatan Desain Mesin

Hasil studi literatur tentang mesin solder timah kontrol CNC digunakan untuk membuat sketsa gambar mesin solder timah kontrol CNC yang sesuai untuk perancangan. Sketsa ini kemudian dimodelkan menggunakan *software Solidworks*. Setelah masalah tersebut dirumuskan, sketsa gambar kerangka mesin solder timah kontrol CNC dengan dimensi yang telah ditentukan agar dapat dilakukan manufaktur.

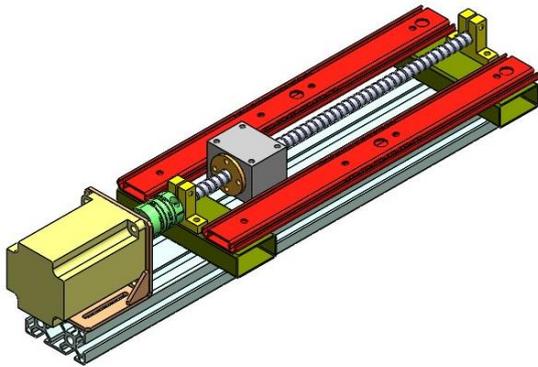

**Gambar 3.2 Desain Prototype Perancangan Mesin Solder Timah Kontrol CNC**


5. Desain Mesin Sesuai  
Ketika model desain memenuhi persyaratan yang ada dalam merencanakan perancangan mesin solder timah kontrol CNC yang sederhana dan mudah digunakan, model dianggap sesuai, hal ini dapat membantu dan meningkatkan kualitas hasil mesin industri kreatif.
6. Penentuan dan Pembelian Komponen  
Penentuan dan pembelian suku cadang untuk mesin solder timah kontrol CNC termasuk memilih dan membeli suku cadang yang diperlukan untuk mesin solder timah kontrol CNC tersebut. Dalam proses ini, berbagai faktor harus dipertimbangkan dengan cermat untuk memastikan bahwa komponen yang dipilih memenuhi tujuan dan kebutuhan desain. Penentuan dan pembelian komponen harus dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan perancangan.
7. Proses Perakitan Komponen Mekanik dan Elektrik  
Proses perakitan mesin dilakukan dengan merakit setiap bagian dari satu komponen ke komponen lainnya dalam kerangka CNC, aluminium profile, hollow galvanis, rel laci sebagai sistem gerakan, *lead screw* dan *nut brass*, *cover housing*, motor stepper nema 23, dan panel kontrol elektrik yang berisi unit PC, stepper motor driver, *breakout board Mach 3*, dan *power supply 5V dan 12V*.
8. Pengujian Prototype  
Tujuan pengujian adalah untuk mengumpulkan data yang akan dicari, seperti sinyal keluaran dari *breakout board Mach3*, dimensi, kepresisian gerakan melingkar gerak lurus, dan pengujian melakukan percobaan pengoprasian mesin. Pengujian telah melakukan pengaturan pada motor, kalibrasi gerak, dan perangkat lunak *Mach3*.
9. Penyusunan Laporan Data  
Laporan disusun setelah semua proses selesai. Permodelan benda uji dalam tiga dimensi dibuat menggunakan program komputer *software Solidwork*. Setiap komponen dimodelkan baik secara detail maupun secara menyederhanakan selama perancangan penelitian ini. Sementara model yang disederhanakan digunakan untuk simulasi analisis numerik, model detail digunakan untuk menghasilkan pembuatan gambar kerja mesin.

#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Menentukan Mesin Motor Stepper Pada Meja Melintang (Sumbu X)

1. Menentukan Mesin Motor Stepper Yang Dibutuhkan Untuk Sumbu X

Untuk menentukan mesin motor stepper yang digunakan pada sumbu X, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

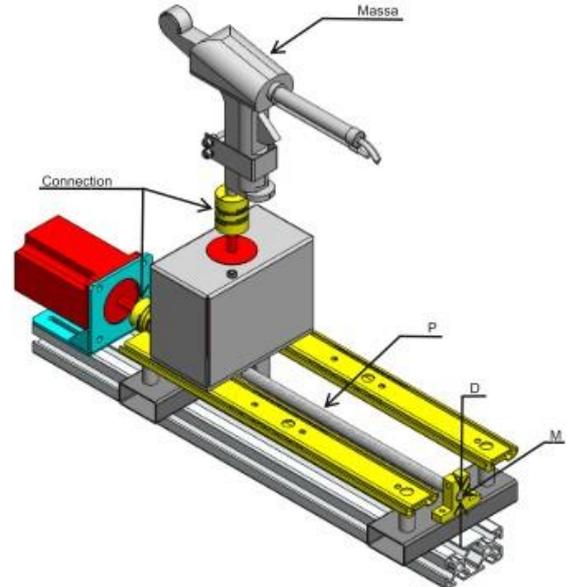

**Gambar 4.1 Menentukan Tipe Motor Stepper Untuk Sumbu X**

**Tabel 4.1 Massa Sumbu X**

No.	Nama	Massa (Kg)
1	Solder	0.5 Kg
2	Timah	0.5 Kg
3	Sumbu Z	0.5 Kg
4	Sumbu Y	1.5 Kg
5	Sumbu X	2 Kg
Total		5 Kg

Diketahui :

- $M = 5 \text{ Kg}$
- $P = 2 \text{ mm}$
- $m_B = 1,5 \text{ Kg}$
- $\mu = 0,1$
- $G = 1, \eta = 1$

Keterangan :

- $M$  = Massa beban
- $P$  = *Lead screw*
- $m_B$  = Massa *lead screw*
- $\mu$  = Koefisien gesek *lead screw*
- $G = 1, \eta = 1$  = Karena tidak ada Deselerator

1. Massa beban  $M = 5 \text{ Kg}$
2. *Lead screw pitch*  $P = 2 \text{ mm}$
3. *Lead screw diameter*  $D = 10 \text{ mm}$
4. Massa *lead screw*  $m_B = 1,5 \text{ Kg}$
5. Koefisien gesek *lead screw*  $\mu = 0,1$
6. Karena tidak ada deselerator  $G = 1, \eta = 1$

2. Pola Perhitungan Operasi

Menentukan pola operasi (hubungan antara waktu dan kecepatan) setiap bagian yang harus dikontrol. Ubah pola operasi setiap elemen yang dikontrol menjadi pola pengoprasian poros motor.

- a. Perubahan satu kecepatan
- b. Kecepatan untuk perjalanan beban  $Vft = 200 \text{ mm/s}$
- c. Langkah  $L = 300 \text{ (mm)}$

- d. Waktu tempuh langkah  $t_s = 1,2$  (s)  
 e. Percepatan atau perlambatan waktu  $t_A = 0,2$  (s)  
 f. Akurasi posisi  $AP = 0,01$  (mm)

### 3. Perhitungan Dari Poros Motor Yang Dikonversikan Ke Beban Inersia

Untuk melakukan perhitungan dari poros motor yang mengkonversikan ke beban inersia, dapat dihitung dengan cara mengalikan benda inersia dengan faktor reduksi yang terkait dengan *gear ratio*.

#### a. Inersia *Lead Screw* $J_B$

$$J_B = \frac{M_B D^2}{8} \times 10^{-6}$$

$$J_B = \frac{1,5 \times 10^2}{8} \times 10^{-6} = 18,75 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

#### b. Inersia Beban $J_W$

Perkiraan dimana penggerakan dapat mengontrol inersia beban. Perkiraannya dibatasi oleh rentang penyesuaian penguatan dan kapasitas penyerapan energi. Satuannya adalah  $\text{kg.m}^2$ .

$$J_W = M \left( \frac{P}{2\pi} \right)^2 \times 10^{-6} + J_B$$

$$J_W = 5 \left( \frac{2}{2 \times 3,14} \right)^2 \times 10^{-6} + (18,75 \times 10^{-5})$$

$$= 18,87 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

#### c. Inersia beban dikonversikan ke poros motor $J_L$

$$J_L = G^2 \times (J_W + J_2) + J_1$$

$$J_L = 1^2 \times (18,87 \times 10^{-4} + 0) + 0$$

$$J_L = 18,87 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$$

### 4. Perhitungan Beban Torsi

Menghitung gaya gesekan untuk setiap elemen yang dibutuhkan dan mengubahnya menjadi torsi gesekan untuk poros motor.

#### a. Torsi terhadap gesekan torsi $T_W$

$$T_W = \mu \cdot M \cdot g \cdot \frac{P}{2\pi} \times 10^{-3} \text{ [N.m]}$$

$$T_W = 0,1 \times 5 \times 10 \times \frac{2}{2 \times 3,14} \times 10^{-3}$$

$$= 15,92 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

#### b. Konversi poros motor

Beban torsi  $T_L$

$$T_L = \frac{G}{\eta} \times T_W$$

$$T_L = \frac{1}{1} \times 15,92 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

### 5. Perhitungan Kecepatan Putaran Rotasi $n$

Kecepatan rotasi maksimum < torsi sesaat maksimum motor, torsi kecepatan atau perlambatan dari inersia beban atau pola operasi.

$$n = \frac{60 \times V_{ft}}{P \times G}$$

$$n = \frac{60 \times 200}{2 \times 1} = 6000 \text{ r/min}$$

### 6. Pemilihan Motor Sementara

Dalam pemilihan motor sementara berdasarkan pada beban inersia yang diubah poros motor, torsi gesekan, torsi eksternal dan rpm motor.

#### a. Rotor / inersia dari motor stepper yang dipilih lebih dari 1/30 beban

$$J_M \geq \frac{J_L}{30}$$

$$J_M \geq \frac{18,87 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2}{30}$$

$$J_M \geq 6,29 \times 10^{-5} \text{ kg.m}^2$$

Pemilihan motor stepper sementara yaitu motor stepper Nema 23 tipe 23HS5628 – 2,8 A ( $J_M = 1,25 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2$ )

#### b. 80% dari tingkatan torsi motor stepper yang dipilih lebih dari torsi beban dari nilai konversi poros motor stepper

Torsi terukur dari model Nema 23 tipe 23HS5628 yaitu:

$$T_M = 126 \text{ N.cm} = 0,126 \text{ N.m}$$

$$T_M = 0,126 \times 0,8 > T_L = 15,92 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

$$T_M = 0,1008 > T_L = 15,92 \times 10^{-3} \text{ N.m}$$

### 7. Perhitungan Percepatan Torsi Akselerasi Atau Deselerasi $T_A$

Menghitung torsi yang diperlukan untuk setiap bagian pola operasi dari torsi gesekan, torsi eksternal dan torsi akselerasi atau deselerasi.

$$T_A = \frac{2 \times \pi \times n}{60 \times t_A} \left( J_m + \frac{J_L}{n} \right)$$

$$T_A = \frac{2 \times 3,14 \times 6000}{60 \times 0,2} \left( 1,25 \times 10^{-3} + \frac{18,87 \times 10^{-4}}{1} \right)$$

$$T_A = 3140 (2,012 \times 10^{-3})$$

$$T_A = 63,176 \times 10^{-1} \text{ N.m} = 0,63 \text{ N.m}$$

### 8. Perhitungan Di Torsi Momen Maksimal dan Torsi Efektif

Perhitungan torsi yang diperlukan untuk setiap bagian pola pengoperasian dari torsi gesekan, torsi eksternal, dan torsi akselerasi atau deselerasi. Pastikan bahwa nilai maksimum untuk torsi untuk setiap bagian pengoperasian (torsi sesaat maksimum) lebih kecil dari torsi sesaat maksimum motor. Hitung torsi efektif dari torsi untuk setiap bagian pengoperasian dan pastikan bahwa torsi tersebut lebih kecil dan torsi terukur untuk motor.

#### 1. Torsi sesaat maksimum yang dibutuhkan adalah:

$$\bullet T_1 = T_A + T_L$$

$$T_1 = 0,63 + 0,15$$

$$T_1 = 0,78 \text{ N.m}$$

$$\bullet T_2 = T_L = 0,15 \text{ N.m}$$

$$\bullet T_3 = T_L - T_A$$

$$T_3 = 0,15 - 0,63$$

$$T_3 = -0,48 \text{ N.m}$$

#### 2. Torsi efektif Trms adalah:

$$\text{Trms} = \sqrt{\frac{T_1^2 \cdot t_1 + T_2^2 \cdot t_2 + T_3^2 \cdot t_3}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}}$$

$$\text{Trms} = \sqrt{\frac{(0,78)^2 \times 0,2 + (0,15)^2 \times 1,2 + (0,48)^2 \times 0,2}{0,2 + 1,2 + 0,2 + 0,2}}$$

$$\text{Trms} = \sqrt{0,1082} = 0,32 \text{ N.m [5]}$$

### 9. Hasil Pengujian

Periksa apakah perhitungan memenuhi spesifikasi motor yang dipilih sementara. Jika tidak, maka ubah motor yang dipilih dan hitung ulang.

#### 1. Beban Inersia

$$[\text{Inersia Beban } J_L = 18,87 \times 10^{-4} \text{ kg.m}^2] \leq [\text{Inersia Motor } J_M = 1,25 \times 10^{-3} \text{ kg.m}^2] \times [\text{Inersia Terapan} = 30]$$

Kondisi Terpenuhi

2. Torsi Efektif  
[Torsi Efektif Trms = 0,32 N.m] <  
[Torsi turuk motor stepper 126 [N.cm] × 0,8]  
Kondisi Terpenuhi
3. Maksimal Momen Torsi  
[Max torsi momen  $T_1 = 0,78 \text{ N.m}$  <  
[Motor stepper max torsi momen 1,94 N.cm × 0,8]  
Kondisi Terpenuhi
4. Maksimal Kecepatan Putaran  
[Max rotasi diperlakukan  $n = 6000 \text{ }^\circ/\text{min}$ ]  
[Kecepatan rotasi motor stepper 1800  $^\circ/\text{min}$ ] Kondisi Terpenuhi
5. Resolusi Enkoder  
Resolusi enkoder ketika faktor perkalian positioner diatur ke:  
$$R = \frac{P \cdot G}{A_p \cdot S}$$
  
$$R = \frac{2 \times 1}{0,01 \times 1} = 200 \text{ [Pulses/Rotations]}$$
 Kondisi Terpenuhi

### Menentukan Perancangan Ulir Penggerak Sumbu X

#### 1. Koefisien Gesek Ulir Sumbu X

Dalam perancangan mesin solder timah dengan kontrol CNC ini, bantalan dipasang secara sejajar dan rata antara ulir dan poros motor, sehingga mampu menggeser beban hingga 5 kg. Untuk *lead screw* yang digunakan, memiliki ukuran *pitch* 2 mm dan diameter ulir 10 mm. Dalam perancangan ini, ulir dipasang dengan mur (*nut*) sebagai penyangga yang memungkinkan beban bergerak ke kiri dan kanan. Koefisien gesek yang diterapkan pada ulir adalah 0,1. Maka persamaan yang digunakan untuk menghitung torsi gaya dorong ulir sebagai berikut:

$$T = \frac{F d_m}{2} \left( \frac{l + \pi f d_m}{\pi d_m - f l} \right)$$

Dimana:

- $T$  = Torsi pada ulir (Nm)
- $D_m$  = Diameter *pitch* ulir (m)
- $F$  = Gaya dorong (N)
- $f$  = Koefisien gesek permukaan ulir
- $l$  = *Pitch* ulir (m)

Dari persamaan tersebut, dapat dihitung torsi yang bekerja pada poros ulir.

Diketahui:

- Massa beban = 5 kg = (5 × 9,8) = 49 N
- Diameter *pitch* ( $d_m$ ) = 10 mm
- Pitch lead screw* ( $l$ ) = 2 mm
- Koefisien gesek ulir ( $f$ ) = 0,1

Maka torsi yang diperlukan untuk menggeser beban pada ulir adalah sebesar:

$$T = \frac{F d_m}{2} \left( \frac{l + \pi f d_m}{\pi d_m - f l} \right)$$

$$T = \frac{(49)(0,010)}{2} \left( \frac{(0,002) + (3,14)(0,1)(0,010)}{(3,14 \times 0,010) - (0,1 \times 0,002)} \right)$$

$$T = 0,245(0,164)$$

$$T = 0,040 \text{ Nm}$$

Dengan demikian, torsi yang bekerja pada ulir adalah sebesar 0,040 Nm. Agar beban pada ulir dapat bergeser, torsi yang diperlukan dari motor harus lebih besar dari pada torsi yang bekerja pada ulir tersebut.

#### 2. Tegangan Geser Pada Ulir

Ukuran ulir untuk menggerakkan beban mesin solder timah kontrol CNC dari motor geser kanan dan kiri, dengan menggunakan ulir diameter 10 mm × *pitch* 2 mm, maka tegangan geser di ulir dapat dihitung sebagai berikut:

$$\sigma_b = \frac{F_T + W}{A_b}$$

$$\sigma_b = \frac{F_T + F_r + (m \cdot a)}{\frac{\pi}{4} \times d^2}$$

$$\sigma_b = \frac{2100 + 130 + (3 \cdot 10)}{\frac{3,14}{4} \times 8,2^2}$$

$$\sigma_b = \frac{2233,1}{52,783}$$

$$\sigma_b = 42,30 \text{ N/mm}^2$$

$$= 42,30 \times 10^6 \text{ N/m}^2$$

#### 3. Umur Pakai *Lead Screw* Pada Sumbu X

Untuk mengetahui umur pemakaian *lead screw*, perlu mengetahui gaya yang terjadi pada meja mesin solder timah kontrol CNC, yaitu:

$$\Sigma F_T = W_B + F_t + F_r$$

$$\Sigma F_T = (m_T \times g) + F_t + F_r$$

$$\Sigma F_T = (5 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2) + 21,0 \text{ N} + 0,13 \text{ N}$$

$$\Sigma F_T = 71,13 \text{ N}$$

Maka umur pakai *lead screw* dapat dihitung dengan rumus dibawah ini dimana nilai C = 1260 kgf × 10<sup>m</sup>/<sub>s<sup>2</sup></sub> = 1260 N

$$L = \left( \frac{C}{F_t} \right)^3 \times 10^6$$


$$L = \frac{\left( \frac{12600}{71,13} \right)^3 \times 10^6}{60 \times 6000}$$

$$L = 5558443675597$$

$$L = 4920567 \text{ jam}$$

### Perancangan Wiring Elektrik

Instalasi wiring elektrik adalah proses pemasangan dan pengaturan rangkaian kabel dalam menghubungkan suatu jaringan program komputer ke berbagai komponen mesin CNC, seperti motor servo, kontroller, *power supply*, untuk memastikan fungsi dan kontrol yang tepat selama operasi dan agar rangkaian kabel terlihat rapih dan aman dalam jangka panjang. Berikut ini gambar lengkap dari rangkaian Diagram Wiring Elektrik pada Mesin Solder Timah Kontrol CNC:

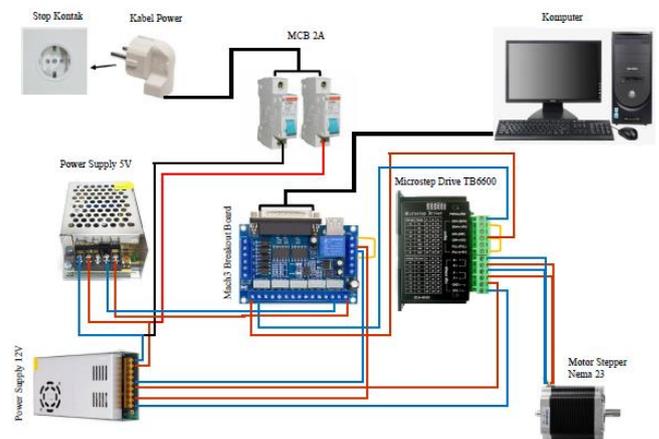

Gambar 4.2 Total Skema Wiring Diagram Mesin Solder Timah Kontrol CNC

